



INSTRUCTION MANUAL  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
NÁVOD NA POUŽITÍ  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MODE D'EMPLOI

**CZ SHADOW 2**

**Antes de manipular con la pistola, lea cuidadosamente este manual y observe especialmente las siguientes instrucciones de seguridad.**

Un manejo incorrecto y descuidado de la pistola podría producir un disparo no intencionado causando lesiones corporales, muerte o daños a la propiedad. Las mismas consecuencias pueden tener modificaciones no autorizadas, corrosión o uso de una munición no prescrita o averiada. El fabricante no se hará responsable por las consecuencias originadas en estos casos. Antes de abandonar la fábrica, la pistola fue probada, revisada cuidadosamente y empaquetada. CZ no puede controlar la manipulación del producto una vez que el mismo abandone la fábrica. Por esta razón, al comprar esta pistola verifique que la misma esté descargada y sin averías.

Este Manual de Instrucciones deberá siempre acompañar la pistola, incluso cuando el arma fuese prestada o vendida.

**CONTENIDO**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	16
TERMINOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LA PISTOLA	20
INSTRUCCIONES DE USO	22
Munición	22
Retiro del cargador	22
Cargar el cargador	22
Cargar la pistola	22
Recarga durante el tiro	23
Descargar la pistola	23
Seguro de la pistola	23
Función del advertidor	24
Ajuste de miras	24
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO	24
Desmontaje del arma para la limpieza	24
Desmontaje del percutor	25
Desmontaje del cargador	25
Limpieza de la pistola	25
Limpieza del ánima y la recámara	25
Limpieza de otras partes de la pistola	26
Conservación	26
Tratamiento de los residuos	26
ELIMINACIÓN DE FALLAS FUNCIONALES	27
LISTA DE COMPONENTES	28
DATOS TÉCNICOS	29
LISTA DE GRÁFICOS	29

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Mantenga siempre las instrucciones de seguridad para su seguridad personal y la de los demás.

1. Manipule siempre con su pistola como si fuese cargada.
2. No apunte nunca a ningún objeto, si no tenga la intención de disparar.
3. No confíe a nadie que la pistola esté descargada.
4. Antes de dejar de utilizar la pistola o entregarla a otra persona, verifique siempre que esté descargada.
5. Almacene la pistola descargada y con el martillo en la posición delantera.
6. No utilice nunca la pistola con otros fines que para disparar.
7. Nunca deje sin vigilancia una pistola cargada.
8. Antes de cargar el arma, asegúrese que el ánima del cañón, la recámara y la corredera estén limpios y sin obstrucciones. Limpie la pistola después del disparo tan pronto sea posible.
9. No dispare del arma sin conocer la munición que está usando. No utilice una munición sin marcación, recargada manualmente; una munición con casquillo rajado, deformado o abollado, o una bala con signos de avería. La recarga es una actividad especializada y una munición recargada de forma incorrecta (con fallas) puede ser extremadamente peligrosa, con el eventual daño/destrucción grave del arma y lesiones de gravedad o la muerte del tirador y otras personas. Utilice siempre una munición limpia, seca y de fabricación original, de alta calidad y en un buen estado, correspondiente al calibre de su pistola.
10. Nunca tome bebidas alcohólicas o utilice estupefacientes antes o durante el disparo.
11. Utilice protectores de oídos y gafas de tiro protectoras durante el tiro.
12. Si la pistola está cargada y con el martillo montado, mantenga el seguro en la posición de seguridad hasta el momento de estar preparado para el disparo. Al quitar el seguro apunte en un espacio seguro.
13. Mantenga libre la ventanilla de expulsión e impida que alguien se coloque en la dirección de la cartuchera expulsada.
14. No presionar el disparador y no introducir los dedos en el guardamonte del disparador, a no ser, que esté apuntando al blanco y preparado para disparar.
15. Antes de presionar el disparador, vuelva a controlar su objetivo y el espacio posterior del mismo. La bala puede atravesar el objetivo o desviarse fuera del mismo y pasar una distancia de varios cientos de metros.
16. Nunca dispare a una superficie dura, como una piedra, o la del agua por ejemplo.
17. No dispare nunca cerca de un animal que no esté entrenado para este tipo de ruido.

18. Al manipular con la pistola, evite todo tipo de "bromas".
19. Fallo del disparo: en caso de no efectuarse el disparo, mantenga la pistola apuntando en la dirección hacia el objetivo o hacia un espacio seguro y espere treinta segundos. En caso de producirse una ignición atrasada, el cartucho sale disparado en treinta segundos. Si no se produzca el disparo, retire el cargador, saque el cartucho del cañón y revise el fulminante. Si la huella del percutor en el fulminante es débil, fuera del centro o falta, antes de efectuar un nuevo disparo, deje revisar la pistola por un armero calificado.
20. Asegúrese siempre que la pistola no este cargada cuando vaya a limpiarla, almacenarla o transportarla. La munición no disparada retire del arma y guarde con seguridad en conformidad con los reglamentos legislativos.
21. Guarde siempre la munición y la pistola en depósitos seguros y bajo llave, fuera del alcance y la vista de los niños o gente no autorizada. Proteja la munición siempre del contacto con fuentes de calor y el fuego abierto.
22. Nunca altere ninguna parte de la pistola, podría comprometer de una manera grave el correcto funcionamiento de la pistola o su seguridad.
23. Tenga en cuenta que la corrosión, el uso de munición dañada, el roce del arma con superficies duras u otros rudos movimientos podrían causar daños a la pistola, que no necesariamente se puedan percibir a simple vista. Si algo como esto ocurriera, entregue el arma a un especialista para ser examinada y probada.

## REGLAMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE MIRAS DE TRITIUM



Las miras de tritium para pistolas CZ forman un juego con un guión luminoso (emisor de tritium de una actividad de 0,565 GBq) y miras luminosas posteriores - el alza (2 emisores de tritium de una actividad de 0,55444 GBq), que se ensambla en el arma utilizando colas de milano precisas. El tritium en su forma gaseosa (99% HT y 1% HTO) se encuentra cerrado en ampollas de plástico con luminófor, las mismas que se fijan con un pegante en la funda de metal de las miras de tal manera, que el uso y el almacenamiento de las miras no representen ningunos riesgos. Las miras están marcadas con la marca H3 (tritium radioactivo).

En la tercera generación de miras se mantienen todos los elementos ventajosos de la generación de miras anterior y se añaden algunas mejoras:

- Amortiguador de golpes incorporado
- Manguito de protección sólido que asegura una menor sensibilidad de las miras en caso de una manipulación tosca
- Ventanilla fija para una mejor salida de luz y mejor protección contra daños

- Resistencia a la sumersión prolongada en disolventes y medios de limpieza de uso corriente
- Luminosidad garantizada utilizable e ininterrumpida durante el tiempo de 12 años
- Molde de empaque protege las miras contra averías accidentales, impide la manipulación inadecuada con la fuente de luz, impide la penetración de suciedad al sistema visual y el encubrimiento de la luz
- Asegura un paso más suave entre el apuntamiento durante el día y en la noche
- Un montaje sencillo (no requiere de ningunas modificaciones en el arma)
- No aumenta el peso ni el volumen
- Sin mantenimiento
- No necesita batería (no hay pérdidas de energía durante el clima frío)

### **Instrucciones de seguridad en caso de un daño de las miras**

Bajo condiciones regulares de almacenamiento, uso y mantenimiento de las miras la radiación ionizante emitida no representa ningún riesgo para el usuario, ya que no se filtra a través de las fundas de metal en las cuales se encuentran fijadas las ampollas con los emisores. En caso de producirse un daño casual casi irreal de todas las ampollas en un juego de miras en el momento cuando el arma se encuentre en la posición de disparo (la posición, cuando las miras se encuentran más cerca del tirador), la dosis única efectiva no sobrepasaría el valor de 0,26 mSv. Que representa este valor? Por ejemplo, es igual a:

- 1/12 de la dosis que un habitante corriente obtiene durante el año del fondo de radiación natural (3,5 mSv / año)
- es menos que 1/4 del límite general de la dosis efectiva para un habitante corriente

### **Primeros auxilios recomendados en caso de una inhalación del tritium en forma gaseosa**

La forma gaseosa del tritium es practicamente inerte y causa una moderada contaminación interior. En caso de una inhalación se recomienda aumentar la cantidad de líquidos y también, eventualmente administrar diuréticos (cerveza con bajo contenido de alcohol) para acelerar la vuelta del agua en el cuerpo.

### **OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO DE MIRAS DE TRITIUM**

1. De acuerdo a la legislación de la República Checa las miras son un emisor radioactivo durante el plazo de 6,5 años desde su adquisición.
2. Al adquirir las miras el propietario del equipo obtendrá un manual con instrucciones de uso seguro y un certificado sobre la hermeticidad de los emisores de radionúclido en el juego (el certificado del emisor de radionúclido cerrado), que debe guardar y presentarlo a las autoridades competentes en caso de ser requerido.

3. Durante la manipulación con el producto de tipo autorizado que es una fuente de radiación ionizante hay que respetar los reglamentos nacionales sobre la protección de la radiación ionizante (la legislación nacional correspondiente).
4. En caso de ser propietario de más de 9 juegos de miras (una actividad total que sobrepasa los 10 GBq), el propietario está obligado a pedir a las autoridades competentes la información sobre las obligaciones resultantes de la legislación nacional correspondiente.
5. Evitar tal manipulación que podría causar un grave daño mecánico de las miras.
6. No está permitido realizar tales modificaciones en las miras que podrían alterar propiedades importantes para la protección contra la radiación.
7. La miras no deben seguir utilizándose al ser destruidas o dañadas. El propietario debe recoger con seguridad los equipos así alterados y entregarlos al distribuidor o productor para su liquidación segura. El mismo procedimiento es válido en caso de la liquidación de miras que ya no se utilizan.
8. Para la manipulación con las miras valen las reglas generales de protección contra la radiación ionizante. Durante un uso corriente durante la vida útil de las miras no se requieren pruebas de hermeticidad.

El tipo de miras fue aprobado en la República Checa mediante la decisión de la autoridad competente bajo el no. SÚBJ/RCAB/9960/2014.

20.4.2014  
Státní úřad pro jadernou bezpečnost  
Regionální centrum Praha  
Bartošková 28  
140 00 Praha 4

**TERMINOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LA PISTOLA**

La denominación de las partes principales de la pistola utilizada en este Manual está indicada en el gráfico No. 1 en la parte interior de la tapa del libro. La denominación de todos los componentes de la pistola está indicada en el capítulo *Lista de componentes*.

Destinada para el tiro deportivo a distancia de 50 metros, la pistola CZ SHADOW 2 es un arma de recarga semiautomática provista de un corrojo cerrado. La pistola dispone de mecanismo disparador de doble acción (SA/DA), del diente de seguridad del gatillo y del seguro manual ambidiestro. Entre las características de todas las versiones destacan:

- arma universal para diestros y también para zurdos
- mecanismo de disparo de doble función SA/DA
- proveedor de cartuchos de alta capacidad de dos filas
- buen agarre en ambas manos
- buenos resultados durante el tiro instintivo (sin apuntar)
- baja resistencia del disparador
- la acribadura del disparador es ajustada por mediante del tornillo de ajuste (ajustado por el fabricante)
- alta precisión del tiro
- larga vida útil
- alta confiabilidad también utilizando varios tipos de balas
- después de disparar el último cartucho la cerradura queda abierta
- conveniente para el tiro Combat
- la pistola está provista de la mira con fibra óptica y de un alza regulable en altura; según el requerimiento especial es posible montar miras de tritium o miras micrométricas
- la parte delantera del armazón viene acompañada de ranuras (MIL-STD-1913) de montaje que sirven para montar accesorios especiales

Cada pistola viene suministrada con estos equipos:

- 3 piezas de cargadores (el número de cargadores puede variar en las versiones diferentes de la pistola)
- equipo de mantenimiento y limpieza del arma (cepillo, varilla de limpieza, llave para ajustar el disparador y asegurar las miras, casete polímero)
- documentos del arma (manual de instrucciones, CD con materiales de promoción y manuales de instrucción en varias lenguas, certificado/carta de garantía, papel de agrupación)
- la cerradura de seguridad para el arma (solamente en versiones seleccionadas)

<b>Versión</b>	<b>Función</b>	<b>Seguro</b>	<b>Diente de seguridad</b>	<b>Advertidor</b>
CZ SHADOW 2	SA/DA	sí	sí	*
CZ 75 SP-01 SHADOW	SA/DA	sí	sí	*
CZ 75 SP-01 SHADOW LINE	SA/DA	sí	sí	*
CZ 75 SHADOW LINE	SA/DA	sí	sí	*
CZ 75 COMPACT SHADOW LINE	SA/DA	sí	sí	*

\* a pedido especial

**Explicaciones:**

***SA (Single Action)***

La función simple del mecanismo de disparo. El martillo se monta manualmente y el disparo se efectúa después de apretar el disparador. El recorrido del disparador es corto, la resistencia es baja. El martillo permanece montado después de cada disparo.

***DA (Double Action)***

Función doble del mecanismo de disparo. Apretando el disparador, el martillo se monta y suelta. El recorrido del disparador es más largo y la resistencia del disparador es más alta que durante SA.

***Diente de seguridad***

El engrane en el martillo que impide un disparo no intencionado en el caso que al montar el martillo manualmente éste se resbale. Cuando se encuentra el martillo en el diente de seguridad, no se apoya en la cerradura, sino que se encuentra inclinado un poco hacia atrás.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Munición

Utilice siempre una munición de tipo de fabricación autorizada que cumple las normas establecidas para el productor de munición y es aprobada por la organización CIP (Organización internacional para pruebas de armas de fuego manuales y la munición) o SAAMI (una norma norteamericana para armas y munición). El uso de otro tipo de cartuchos podría causar daños en el arma y heridas al tirador. En caso de usar una munición de fabricación industrial con una velocidad estándar el uso de armas de Česká zbrojovka a.s. es seguro. Compruebe la munición que va a utilizar para tener la seguridad que la misma corresponde al calibre de su arma. La munición de fabricación comercial dispone de una demarcación clara del calibre en el fondo, eventualmente en la proximidad del fondo de casquillo.

### Retiro del cargador

Sujete la pistola con la mano derecha (izquierda), presione con el dedo pulgar (dedo medio) el retén del cargador (dib. 2). El cargador se afloja y sale del marco. La pistola viene provista por un retenedor universal del cargador, el cual puede ser desplazado por un armero con una pequeña vuelta para ser manipulado con la mano derecha o izquierda.

### Cargar el cargador

Sujete el cargador en la mano con la boca hacia arriba. Coloque un cartucho a la parte delantera del aportador y presiónelo hacia abajo y para atrás, hasta que tope el lado posterior del cargador. Coloque el siguiente cartucho sobre el otro e introduzca de la misma manera. En caso, que ya se encuentran varios cartuchos en el cargador, es conveniente presionar un poco con el dedo pulgar la fila de cartuchos.

El número de cartuchos en el cargador puede constatar a través de los agujeros de inspección ubicados a los lados del cargador. No intente a extender la capacidad del cargador - ya que esto podría causar un acceso defectuoso del primer cartucho a la recámara.

### Cargar la pistola

**AL CARGAR LA PISTOLA APUNTE SIEMPRE HACIA UN ESPACIO SEGURO!**

Introduzca el cargador lleno a la pistola y verifique que permanezca retenido por el retén del cargador.

Sujete la pistola con una mano por la empuñadura y con los dedos pulgar e índice de la otra mano agarre la parte ranurada de la cerradura. Hale la corredera en la dirección hacia atrás hasta el tope y suéltela (dib. 3). Durante este procedimiento se monta el martillo y el cartucho se introduce en la recámara. Ahora, la pistola está lista para disparar. Si no va a disparar de inmediato asegure el arma de cualquier forma indicada más adelante en la parte *Seguro de la pistola*.

**Recarga durante el tiro**

Después de disparar el último cartucho, la corredera permanecerá en la posición posterior. Saque el cargador vacío e introduzca uno lleno. Con la mano que dispara presione el retén de la corredera en la dirección hacia abajo (dib. 4) o con la otra mano hale la corredera hacia atrás y suéltela (dib. 3). La pistola está nuevamente cargada y lista para disparar.

**Descargar la pistola**

**APUNTE HACIA UN ESPACIO SEGURO!**

- Retire el cargador
- Tire hacia atrás la corredera y verifique que la recámara se encuentra vacía
- Suelte la corredera hacia adelante
- Presione el disparador (disparo en seco)

**Seguro de la pistola**

Desplace el seguro en la dirección hacia arriba a la posición de seguridad (dib. 5), hasta que cubra la marca roja. De esta manera el mecanismo disparador y la corredera quedan bloqueados y consecuentemente no es posible apretar el disparador ni movilizar la corredera.

Dado que el mecanismo disparador fue ajustado de manera especial, es posible localizar el seguro en la posición "SEGURO" aunque el disparador esté colocado en el diente de seguridad. Sin embargo; en estos casos no active nunca el seguro de la pistola, ya que al montar el martillo con fuerza o al presionar el disparador se puede dañar el mecanismo de disparo. En caso de que se produzca un daño del mecanismo de disparo, entréguelo para su reparación a un armero certificado.

Aparte del método previamente descrito es posible mantener la pistola con el cartucho en la recámara en un estado de seguridad, en el cual está preparada para el tiro inmediato:

Agarre la pistola cargada por la empuñadura, **APUNTE HACIA UN ESPACIO SEGURO**. Con el dedo pulgar presione la superficie ranurada del martillo, presione el diparador y traslade el martillo lentamente hacia adelante (dib. 6) hasta que se apoye de la cerradura o del diente de seguridad del martillo. Afloje el disparador. ¡Lleve a cabo este procedimiento con extrema cautela para impedir un disparo no intencionado! ¡Recomendamos practicar esta operación con la pistola descargada!

En este estado la pistola se encuentra segura para una manipulación de rutina y, a su vez, queda preparada para el uso inmediato.

Recuerde, que la mejor manera de asegurar la pistola es tenerla descargada y guardada en un lugar seguro!

**Función del advertidor**

El advertidor que sobresale sobre el nivel de la superficie superior de la cerradura señala la presencia del cartucho en la recámara (se entrega solamente a pedido especial). El estado del advertidor es posible averiguar con la vista y el tacto.

**Ajuste de miras**

La mira de la pistola fue ajustada en la fábrica para una distancia de 25 m de tal manera, que el punto central del impacto esté concordando aproximadamente con el punto de mira.

La corrección lateral se realiza moviendo el alza en la ranura. Antes de ajustar el alza es necesario soltar el tornillo que lo asegura. Una vez ajustada el alza hay que apretar el tornillo y asegurarlo por la aplicación Loctite 243. La corrección de altura se realiza girando el tornillo.

En caso de necesidad es posible cambiar el alza por otra apropiada, eventualmente cambiar también al guion, que se encuentra asegurado con un pasador flexible. Estas modificaciones entregue a un taller especializado.

**INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO****Desmontaje del arma para la limpieza**

**APUNTAR HACIA UN ESPACIO SEGURO!**

1. Retire el cargador. No es posible desmontar una pistola con el cargador adentro!
2. Desactive el seguro para poder movilizar la corredera.
3. **ASEGÚRESE QUE NO HAYA NINGÚN CARTUCHO EN LA RECÁMARA!**
4. Incline el martillo hacia atrás un poco y suéltelo, de manera que quede retenido en el diente de seguridad. En este estado la manipulación es la más fácil.
5. Pase el dedo pulgar de la mano izquierda a través del guardamonte, con los dedos restantes agarre la parte delantera de la cerradura desde arriba (dib. 7). Traslade la corredera un poco para atrás hasta que se igualen las rayas en la parte posterior del marco y de la cerradura.
6. **MANTENGA EMPAREJADAS LAS RAYAS** y desde el lado derecho presione (golpee) en el retén de la cerradura (izquierdo), por ejemplo, con el piso del cargador (dib. 8). Retire el retén de la cerradura del lado izquierdo.
7. Desplace la cerradura con el cañón para adelante.
8. Retire el muelle de avance con la guía y finalmente el cañón.

Este tipo de desmontaje es suficiente para un mantenimiento rutinario. Después de disparar una mayor cantidad de cartuchos desmonte también el percutor y el cargador.

### **Desmontaje del percutor**

Presione con un objeto adecuado el extremo del percutor debajo del nivel de la placa del percutor aproximadamente en 2 mm para abajo. Sucesivamente sostenga encima de la placa del cargador el dedo pulgar para que el percutor no pueda ser lanzado desde la cerradura por completo. Mantenga mucha cautela durante este desmontaje ya que el percutor podría perderse o causar heridas después de ser lanzado.

### **Desmontaje del cargador**

Desplace el pestillo del fondo del cargador en la posición de montaje (dib. 9) o en caso de otro diseño presione el pestillo del fondo del cargador a través del agujero en el fondo del cargador. Desplace el fondo unos 5 mm hacia adelante. Después coloque el dedo pulgar sobre la base para sostener el muelle y con la otra mano desplace el fondo de sus rieles de guía. Tenga mucho cuidado, que durante este desmontaje no se produzcan heridas por el muelle lanzado.

#### **ATENCIÓN:**

No desmonte ningunas otras partes de la pistola. Si está convencido que su pistola necesita algún ajuste o reparación, asegúrese de encomendar esta tarea a un taller especializado!

### **Limpieza de la pistola**

Limpie la pistola

- Después de cada uso
- Siempre después que entre en contacto con humedad
- Lo más antes posible después del disparo
- Por lo menos una vez al año en climas templados
- En condiciones climáticas exigentes por lo menos una vez al mes

### **Limpieza del ánima y la recámara**

En caso que no se haya disparado de la pistola o si solamente se han disparado pocos cartuchos, limpie el ánima y la recámara con un pedazo de tela seca colocado en un extremo de una baqueta. Cambie los trapitos tantas veces, hasta que el último pedazo sea limpio.

Cuando el ánima se encuentre muy sucia, aplique en ella y en la recámara una solución limpiadora, deje actuar aproximadamente 10 minutos (el tiempo de actuación puede variar de acuerdo con el tipo del producto de limpieza) y limpie con un cepillo. Seque el ánima y la recámara con un pedazo de tela limpio y verifique, si se eliminaron todos los residuos. Repita el procedimiento en caso de necesidad.

Introduzca la baqueta y el cepillo en el cañón a través de la recámara para evitar que la boca del cañón se desgaste o dañe. Pase el cepillo por todo el largo del cañón antes de invertir el movimiento. Si trata de cambiar de dirección con el cepillo dentro del cañón, el cepillo podría atascarse.

### **Limpieza de otras partes de la pistola**

Las otras partes del arma (incluyendo las superficies externas del cañón) deben limpiarse con una tela seca, un cepillo de dientes viejo, un cepillo de cerdas de bronce o un raspador de madera. Durante la limpieza se puede utilizar también un aceite de preservación o querosene. Sin embargo, no emplee nunca la solución determinada para la limpieza del ánima del cañón! Estas soluciones podrían permanecer en las hendiduras de los componentes y con el tiempo causar corrosión.

Comprobar que ningún trozo de tela o alguna cerda de cepillo hayan quedado alojados en alguna parte de la pistola.

### **Conservación**

Una vez que el ánima del cañón, la recámara y todas las partes accesibles estén limpias y secas, frótelas con un paño remojado en aceite de preservación o aplique dicho aceite mediante un rociador. Retire luego el exceso de aceite.

Antes de disparar, seque completamente el ánima del cañón. Si utiliza la pistola en temperaturas muy bajas, retire el aceite de todas las partes accesibles y aplique un lubricante especial determinado para estas condiciones climáticas.

La grasa preservante utilice únicamente en el caso de un almacenaje de larga duración en condiciones climáticas extremas. Antes de usar la pistola, retire dicha grasa por completo.

### **Tratamiento de los residuos**

Si son manejados de manera correcta, el material, los envases y los embalajes del producto no tienen ninguna incidencia negativa ni sobre la salud humana ni sobre el medio ambiente. Si necesita deshacerse del producto o su embalaje, los componentes metálicos (acero, metales de color), los plásticos, la madera y el papel-cartón tienen que ser depositados selectivamente en los contenedores destinados para estos materiales.

**ELIMINACIÓN DE FALLAS FUNCIONALES**

Con un uso y mantenimiento correcto hay muy poca probabilidad que se produzca una avería. En caso de producirse tal situación, diríjase con las siguientes instrucciones.

**ATENCIÓN** - En caso que se produzca una falla durante el disparo, aumenta notablemente la probabilidad de un disparo no intencionado. Por esta razón, durante la eliminación de la falla mantenga al pie de letra las instrucciones de seguridad indicadas más arriba. Apunte siempre hacia un espacio seguro, no dé la vuelta a la pistola enfrente suyo ni frente a otras personas, no coloque las manos delante de la boca del cañón!

<b>Falla</b>	<b>Causa probable</b>	<b>Forma de eliminarla</b>
El cartucho no entra en la recámara o no ajusta la cerradura	El cargador no está encajado suficientemente o se encuentra averiado. El arma o los cartuchos están sucios o excesivamente lubricados.	Introduzca correctamente el cargador o utilice uno nuevo.  Limpie el arma y los cartuchos, eventualmente lubrique suavemente.
Fallos al disparar	Cartucho defectuoso.  El agujero del percutor se encuentra sucio o se utilizó un lubricante inadecuado bajo temperaturas ambientales bajas.	Vuelva a apretar el disparador. Si no se produzca el disparo prosiga según el punto 19 de las Instrucciones de seguridad.  Desmonte y limpie el percutor, eventualmente utilice un lubricante para temperaturas bajas.
El disparo suena "débil", la cartuchera no fue expulsada	El fulminante se activó, pero no hubo pólvora en la cartuchera.	Descargue el arma y compruebe que la bala no ha quedado atascada en el cañón. Un siguiente disparo eventual podría ocasionar serios daños al cañón!
La vaina no ha sido expulsada	La recámara, el extractor o la munición sucios, eventualmente el uso de un lubricante inadecuado para temperaturas bajas.	Limpie y seque la pistola, eventualmente lubríquela con un lubricante adecuado. Utilice munición nueva y limpia.

Si no es posible, reparar la fallas según las instrucciones arriba descritas, entregue la pistola para una revisión y reparación en un taller especializado.

El productor se reserva el derecho de realizar cambios que podría considerar indispensables para mejorar sus modelos o para satisfacer los requerimientos de la producción o del comercio.

**LISTA DE COMPONENTES**

- |  |   |
|--|---|
| <p>1 Armazón *</p> <p>2 Retén de la cerradura *</p> <p>3 Muelle del retenedor de la cerradura</p> <p>4 Pasador del muelle del retenedor de la cerradura</p> <p>5 Disparador *</p> <p>6 Perno del disparador</p> <p>7 Tirante del disparador</p> <p>8 Muelle del disparador</p> <p>9 Perno (3x)</p> <p>10 Eyector</p> <p>11 Retenedor del martillo</p> <p>12 Muelle del retenedor del martillo</p> <p>13 Perno del retenedor del martillo</p> <p>14 Seguro derecho *</p> <p>15 Trinquete del seguro derecho *</p> <p>16 Martillo *</p> <p>17 Interruptor</p> <p>18 Perno del martillo</p> <p>19 Pasador de seguro del perno del martillo</p> <p>20 Varita del muelle de percusión *</p> <p>21 Muelle de percusión</p> <p>22 Tapón del muelle de percusión *</p> <p>23 Pasador del tapón del muelle de percusión</p> <p>24 Guía del cargador *</p> <p>25 Pasador de la guía del cargador</p> <p>26 Cacha izquierda *</p> <p>27 Cacha derecha *</p> | <p>28 Tornillo de la cacha (2x) *</p> <p>29 Seguro izquierdo *</p> <p>30 Trinquete del seguro izquierdo</p> <p>31 Muelle del trinquete del seguro *</p> <p>32 Retenedor del cargador</p> <p>33 Muelle del retenedor del cargador</p> <p>34 Muelle del tirante del disparador</p> <p>35 Tornillo del muelle del retenedor del cargador</p> <p>36 Cargador *</p> <p>37 Percutor *</p> <p>38 Muelle del percutor</p> <p>39 Placa del percutor *</p> <p>40 Amortiguador *</p> <p>41 Muelle de avance *</p> <p>42 Guía del muelle de avance *</p> <p>43 Cañón *</p> <p>44 Cerradura *</p> <p>45 Guión</p> <p>46 Pasador de la mira</p> <p>47 Advertidor *</p> <p>48 Muelle del advertidor *</p> <p>49 Tuerca del advertidor *</p> <p>50 Extractor *</p> <p>51 Perno del extractor</p> <p>52 Muelle del extractor</p> <p>53 Alza *</p> <p>54 Tornillo de seguridad (2x) *</p> <p>55 Tornillo del disparador *</p> <p>56 Arandela (2x) *</p> |
|--|---|

Nota:

\* Los componentes marcados de esta manera difieren en las variadas versiones, eventualmente en algunas versiones faltan totalmente.

**DATOS TÉCNICOS**

<b>Versión</b>	<b>CZ SHADOW 2</b>	<b>CZ 75 SP-01 SHADOW</b>	<b>CZ 75 SP-01 SHADOW LINE</b>	<b>CZ 75 SHADOW LINE</b>	<b>CZ 75 COMPACT SHADOW LINE</b>
Calibre	9x19	9x19 9x21	9x19	9x19	9x19
Longitud total [mm]	217±2	209	209	209	183
Altura total [mm]	157	150	146	146	139
Ancho total [mm]	34±1	42	34	34	35
Peso con el cargador vacío [g]	max. 1330	1170	1170	1170	815
Material del armazón	acero	acero	acero	acero	aleación ligera
Largo del cañón (sin la rampa) [mm]	119	114/119	114	114	92,5
Distancia entre miras [mm]	168±1	163	163	163	143
Capacidad del cargador * [cartuchos]	19*	18/10*	17	17/16	14

\* a algunos países se entregan pistolas con una capacidad del cargador menor por las regulaciones legislativas locales

**LISTA DE GRÁFICOS**

1. Denominación de los componentes básicos
2. Retiro del cargador
3. Cargando la pistola
4. Liberación de la corredera de su "posición de alerta" presionando el retén de la corredera
5. Puesta del seguro a la posición de seguridad
6. Liberación del martillo a la posición de reposo
7. Puesta de la cerradura a la posición para el desmontaje
8. Desplazando el retén de la corredera utilizando el fondo del cargador
9. Desmontando del cargador

NOTES - NOTAS - POZNÁMKY - ANMERKUNGEN - NOTICES

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

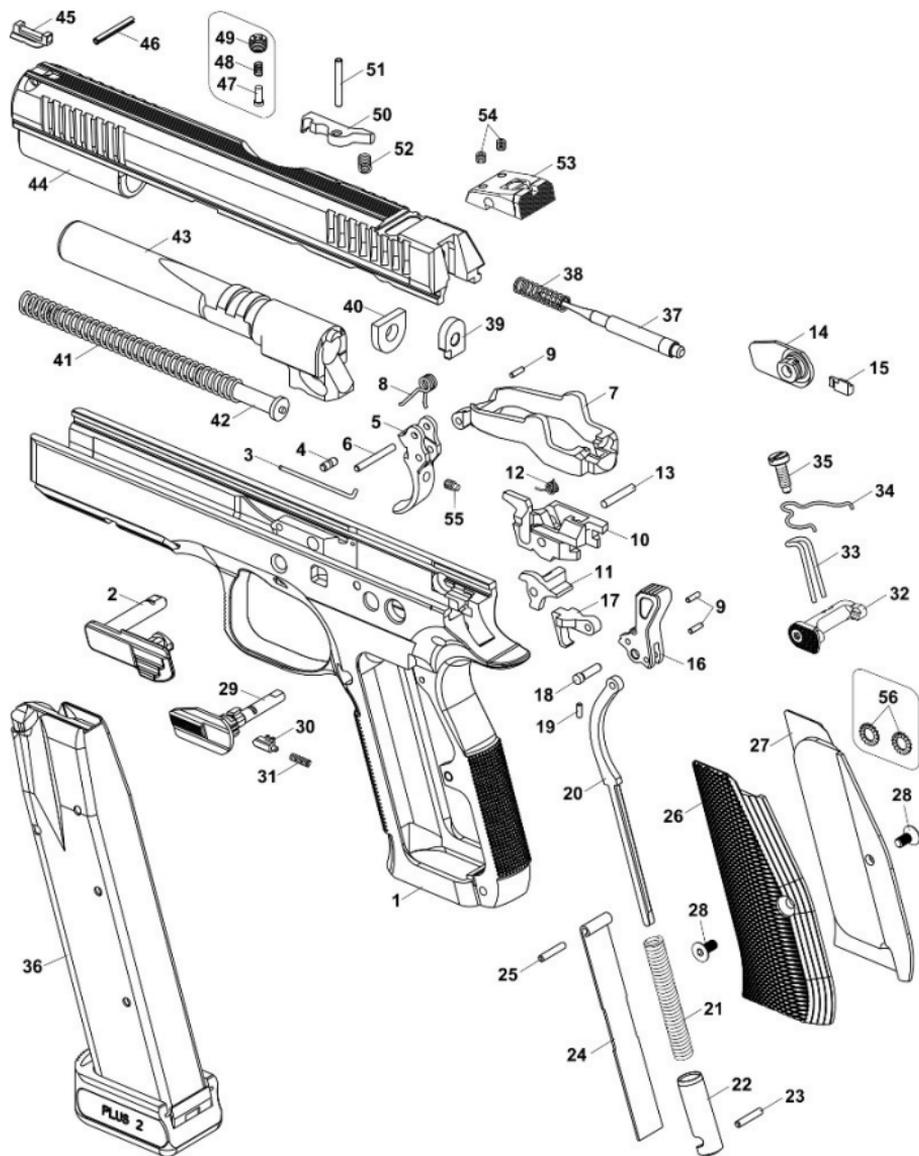

1

## CZ SHADOW 2



2



3



4



5



6



7



8



9

